



Řady elektronických (PNP a NPN) snímačů polohy RPE a RNE odstraňují nedostatky jazýčkových relé. Jedná se o plně elektronické snímače, což přináší vynikající vlastnosti a dlouhou životnost. V nabídce je i řada snímačů s jazýčkovým relé RCE. Všechny tyto snímače je možné použít s pneumatickými válci řad M*.



Vlastnosti snímačů

Popis	Hodnota / Typ snímače		
	RCE (jazýčkové relé)	RPE (elektronický, PNP)	RNE (elektronický, NPN)
Napětí U_b [V]	5 až 230 stejnosměrné i střídavé	5 až 30 stejnosměrné	5 až 30 stejnosměrné
Max. spínaný výkon [W / VA]	10	1,5	1,5
Spínaný proud I_a [mA]	≤ 100	≤ 50	≤ 50
Napájecí proud [mA] při 24V v sepnutém stavu	—	12	10
Pokles napětí U_d [V]	≤ 2,5	≤ 1,5	≤ 0,5
Svodový proud [mA]	—	≤ 0,01	≤ 0,01
Krytí	IEC 529 IP67		
Pracovní teplota T_a [°C]	-10 až +70		
Kabel	2 vodiče, ø2,8 mm	3 vodiče, ø3 mm	3 vodiče, ø3 mm
Délka kabelu	2 m nebo 0,15 m s konektorem M8x1		
Materiál tělesa	plast		
Integrovaná ochrana	—	proti přepólování a přepětí	proti přepólování a přepětí
Hmotnost [g]	20	20	20

Objednací kódy


Typ	Způsob snímání	Výstup	Max. čas odezvy [ms]	Signalizace sepnutí	Objednací kód pro snímač s připojením	
					kabel 2 m	kabel 0,15m s konektorem M8x1
RCE	jazýčkové relé	v klidu rozepnut (NO)	1	červená LED	PRCE	PRCE-QD
RPE	PNP	v klidu rozepnut (NO)	1	červená LED	PRPE	PRPE-QD
RNE	NPN	v klidu rozepnut (NO)	1	zelená LED	PRNE	PRNE-QD

Rozměry a zapojení snímačů RCE

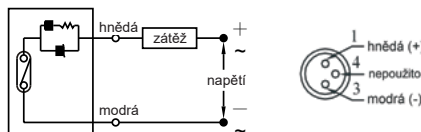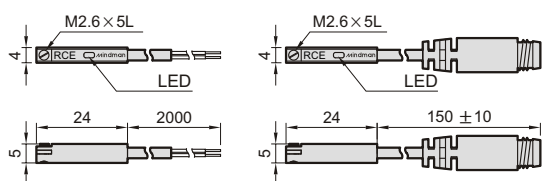


i Věnujte prosím pozornost technickým informacím na straně 3-9.


Rozměry snímačů RPE a RNE

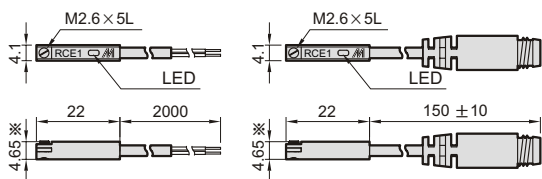

Zapojení snímačů RPE

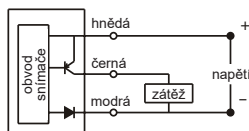

Zapojení snímačů RNE

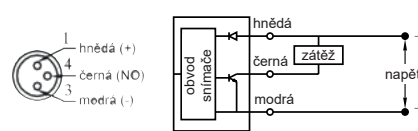

Použití snímačů na pneumatických válcích

Typ pneumatického válce	Snímače je možné použít přímo
MCGS, MCGD, MCDA, MCSS, MSBD ¹⁾ , MSBR ²⁾ , MSBS ³⁾ , MCHA, MCHB, MCRPMD	✓ RCE, ✓ RPE, ✓ RNE

- Mimo průměr pístu 50 mm - v tomto případě kontaktujte prosím naše technické oddělení
- Mimo průměr pístu 20 mm - v tomto případě kontaktujte prosím naše technické oddělení
- Mimo průměr pístu 20 a 50 mm - v tomto případě kontaktujte prosím naše technické oddělení




Upozornění



Nepřekračujte hodnoty parametrů snímače polohy, jinak hrozí nebezpečí trvalého poškození snímače.

Zásady pro použití snímačů polohy



- U snímačů polohy typu jazýčkového relé musí být dodržena polarita, aby byla funkční signalizace stavu pomocí LED. Hnědý drát se zapojí sériově se zátěží ke kladnému pólu napájení a modrý drát se zapojí k zápornému pólu napájení. Pokud bude polarita obrácena, funkce jazýčkového relé bude zachována, ale nebude funkční signalizace pomocí LED.

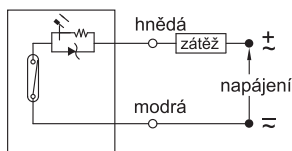

- U elektronických snímačů polohy (PNP, NPN) musí být rovněž dodržena polarita. Hnědý (červený u snímače SP-472) drát se připojí ke kladnému pólu napájení, modrý drát k zápornému pólu napájení. Černý (bílý u snímače SP-472) drát musí být zapojen výhradně k zátěži. Pokud se černý drát náhodně připojí k napájení, bude snímač polohy nenávratně poškozen.

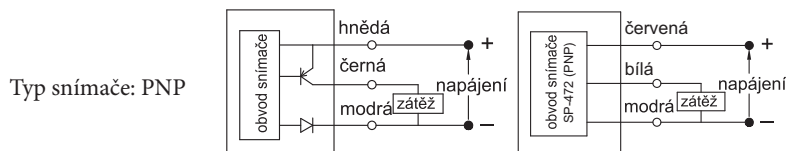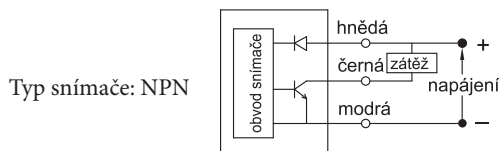

- V případě, že se jazýčkové relé používá pro spínání indukční zátěže, je nutné použít externí ochranné zapojení - diodu pro stejnosměrné napětí, nebo RC obvod pro střídavé napětí.

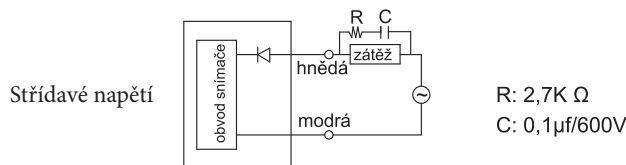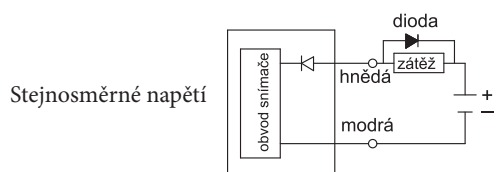

- Snímač polohy udržujte mimo dosah bludných magnetických polí, abyste zabránili selhání funkce.
- Pro snímače polohy typu jazýčkové relé dále platí, že pokud je délka kabelu větší než 10 metrů a nebo pokud se spíná kapacitní zátěž, musí se do obvodu sériově zařadit cívka, aby se zabránilo poškození snímače (efekt přilepení kontaktů).

